

# Table of Contents


다단속도 .....	1
example .....	1
C# .....	1
연속 보간이송 .....	5
example .....	5
C# .....	5

# List Motion

× ListMotion 예제 소스 페이지입니다.

## 다단속도

### example

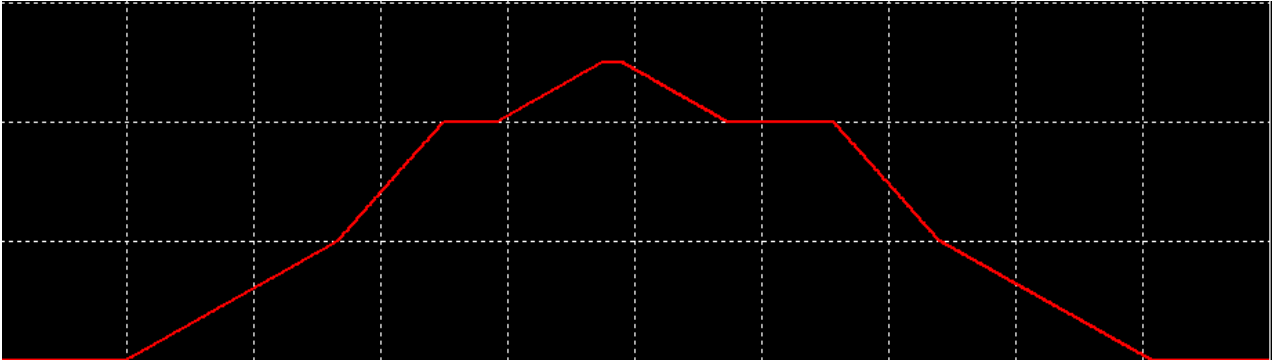

### C#

```
private void btnTest_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 하나의 축에 대해 위치별로 속도를 변경하여 속도 프로파일을 생성하는 예제
    // 가속구간과 감속 구간을 세구간으로 나누어 다른 속도 패턴으로 이송 (세단계 가속, 세단계 감
    속)
    // 에러처리는 생략.
    // 리스트모션 맵인덱스,
    // 최대 8개까지 지원 됨 (0~7)

    // 0~31번 축 중에서 리스트 모션에 참여하는 축의 Mask,
    // 1,2,3 번 참여시 axisMask1 = 14
    uint axisMask1 = 0;

    // 32~63번 축 중에서 리스트 모션에 참여하는 축의 Mask,
    uint axisMask2 = 0;
    int speedMode = (int)ec.EEcmSpeedMode.ecmSMODE_TRAPE;
    int stepID = 0;
    if (axisList.Count() < 31)
    {
        axisMask1 = (uint)(1 << axisID);
        axisMask2 = 0;
    }
    else
    {
        axisMask1 = 0;
    }
}
```

```

    axisMask2 = (uint)(0x01 << (axisID - 32));
}

lmMapIndex = 0;

double initSpeed = 0;
double endSpeed = 0;
double workSpeed = 0;
double accel = 0;
double decel = 0;

// 리스트 모션 기능을 시작한다.
// 이후 실행되는 명령은 리스트모션 테이블에 등록되며, ecmLmCtl_Run() 함수 실행시 순
차 실행된다.
ec.ecmLmCtl_Begin(netID, lmMapIndex, axisMask1, axisMask2, ref
errorCode);

// lmMapIndex 에 해당하는 리스트모션 테이블에 등록되어 있는 모든 스텝을 제거한다.
ec.ecmLmCtl_ClearQue(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
// 다음 속도 패턴으로 이어지고 가속만 존재하는 경우.
initSpeed = 0;
endSpeed = 20000;
accel = 10000;
decel = 0; // 감속이 없으므로 decel = 0
workSpeed = endSpeed; // 감속이 없는 경우 workSpeed와 endSpeed는 같다.
ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);
// 실행되는 명령에 ID 를 부여한다.
ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);

// 이송 예약
ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 20000, ref errorCode);
// 다음 속도 패턴으로 이어지고 가속과 정속만 존재하는 경우
initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
endSpeed = 40000; //
accel = 20000;
decel = 0;
workSpeed = endSpeed; // 감속이 없는 경우 workSpeed와 endSpeed는 같다.
ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);

// 이송 예약
ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 50000, ref errorCode);

// 다음 속도 패턴으로 이어지고 가속과 정속, 감속이 존재하는 경우
initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
endSpeed = 40000; //

```

```

    accel = 10000;
    decel = 10000;
    workSpeed = 50000;
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);

// 이송 예약
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 100000, ref errorCode);

// 가속 없이 정속 이송 후, 감속하는 경우
    initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
    endSpeed = 20000; //
    accel = 0; // 가속이 없으므로 accel = 0
    decel = 20000;
    workSpeed = initSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지며, workSpeed 부터 시작
하므로, workSpeed = initSpeed 가 된다.
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);

// 이송 예약
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 70000, ref errorCode);

// 감속 후 이송완료
    initSpeed = endSpeed; // 이전속도 패턴에서 이어지므로 이전 속도 패턴의
endSpeed가 InitSpeed가 된다.
    endSpeed = 0; //
    accel = 0; // 가속이 없으므로 accel = 0
    decel = 10000;
    workSpeed = initSpeed;
    ec.ecmSxCfg_SetSpeedPatt(netID, axisID, speedMode, initSpeed,
endSpeed, workSpeed, accel, decel, ref errorCode);

// 이송 예약
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID, ref errorCode);
    ec.ecmSxMot_MoveStart(netID, axisID, 20000, ref errorCode);
// 등록된 명령 실행 시작
    ec.ecmLmCtl_Run(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
    int runStepCount = 0, runStepID = 0, runStepState = 0;

    int timeLimit = 100000;
    Stopwatch sw = new Stopwatch();
    sw.Start();
    bool isSuccess = false;

// 이송 시간이 timeLimit 보다 크면 예러처리. 본 예제에서는 생략한다.
    Task.Factory.StartNew(() =>
    {

```

```

        while (sw.ElapsedMilliseconds < timeLimit)
        {
            // 현재 실행되고 있는 스텝에 대한 정보를 확인한다.
            ec.ecmLmSt_GetRunStepInfo(netID, lmMapIndex, ref
runStepCount, ref runStepID, ref runStepState, ref errorCode);

            // runStepID : 현재 실행되고 있는 StepID
            // runStepState : 현재 실행되고 있는 Step의 상태 (Ready, Busy,
Paused, Completed)

            // 현재 실행되고 있는 StepID가 마지막 등록된 StepID와 같고, 실행 상태가 Complete
이면 리스트 모션 종료로 판단
            // StepCount로 비교하거나 ecmLmSt_GetRemStepCount 를 이용하여
RemStep 등으로 비교해도 된다.
            if (runStepID == stepID && runStepState ==
(int)ec.EEcmLmCmdItemSts.ecmLM_CMDITEM_STS_COMPLETED)
            {
                isSuccess = true;
                break;
            }
            // 진행상황 처리
            // lblRunStepCount.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepCount.Text = runStepCount.ToString()));
            // lblRunStepID.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepID.Text = runStepID.ToString()));
            // lblRunStepState.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepState.Text =
((ec.EEcmLmCmdItemSts)runStepState).ToString()));
            Thread.Sleep(10);
        }


        if (!isSuccess)
        {
            // 에러처리
        }
        //리스트 모션 종료. 이후 이송 명령은 즉시 실행 됨
        ec.ecmLmCtl_End(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
    });

    if (!isSuccess)
    {
        // 에러처리
    }
}

```

## 연속 보간이송

### example

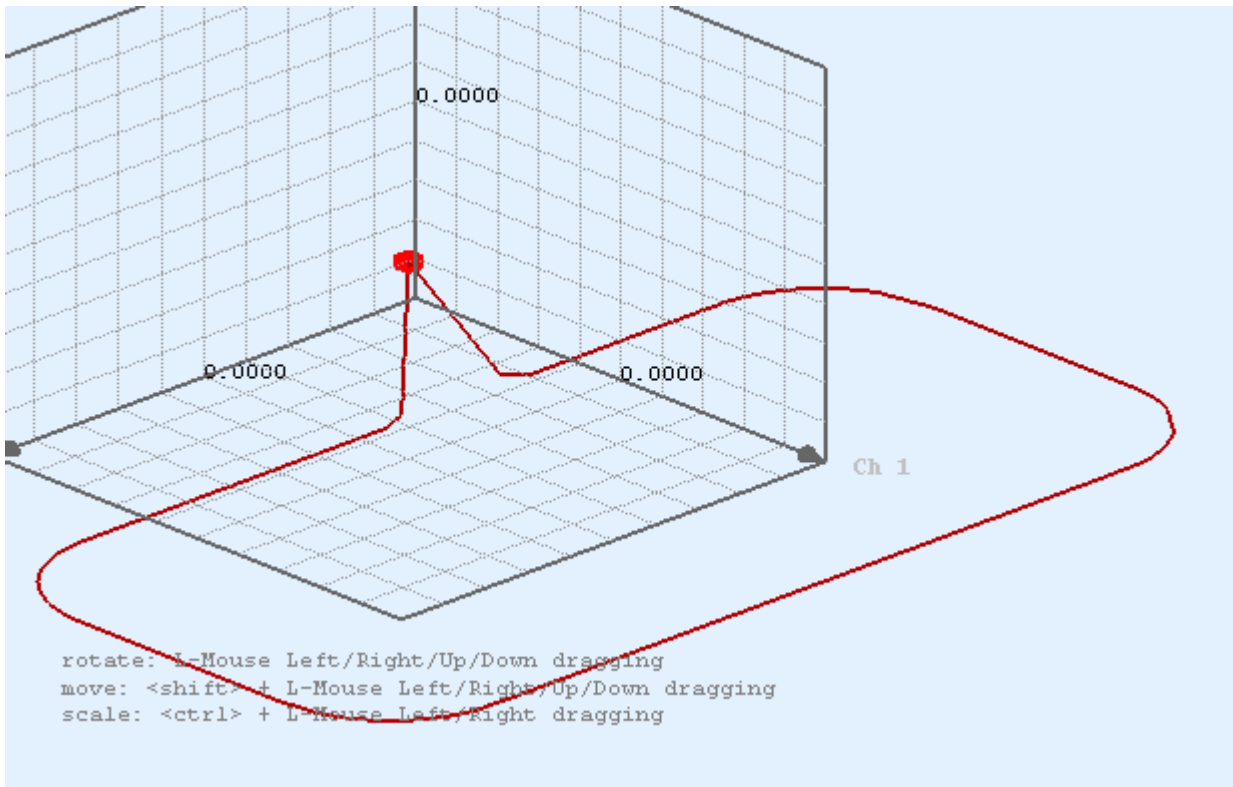

### C#

```

private void btnTest2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 말풍선 그리기 예제
    // 예러처리는 생략.

    // 리스트모션 맵인덱스,
    // 최대 8개까지 지원 됨 (0~7)

    // 보간 제어를 위한 맵인덱스
    lmMapIndex = 0;
    int ixMapIndex = 0;
    // 0~31번 축 중에서 리스트 모션에 참여하는 축의 Mask,
    // 1,2,3 번 참여시 axisMask1 = 14
    uint axisMask1 = 0;

    // 32~63번 축 중에서 리스트 모션에 참여하는 축의 Mask,
    uint axisMask2 = 0;
    int axisX = axisList[cbxAxisX.SelectedIndex];
    int axisY = axisList[cbxAxisY.SelectedIndex];
    // axisX < 32 & axisY < 32 로 간주
    axisMask1 = (uint)((1 << axisX) + (1 << axisY));

```

```
// lmMapIndex 에 해당하는 리스트모션 테이블에 등록되어 있는 모든 스텝을 제거한다.
ec.ecmLmCtl_ClearQue(netID, lmMapIndex, ref errorCode);

// 리스트 모션 기능을 시작한다.
// 이후 실행되는 명령은 리스트모션 테이블에 등록되며, ecmLmCtl_Run() 함수 실행시 순
차 실행된다.
    ec.ecmLmCtl_Begin(netID, lmMapIndex, axisMask1, axisMask2, ref
errorCode);

// 보간맵 설정을 위한 axisList
    int[] ixAxisList = new int[2]{axisX, axisY};

// 보간맵 설정
    ec.ecmIxCfg_MapAxes(netID, ixMapIndex, 2, ixAxisList, ref
errorCode);

    int speedType = 1; //VectorSpeed;
    int speedMode = (int)ec.EEcmSpeedMode.ecmSMODE_TRAPE;

// 첫번째 이송의 속도 설정 (가속만 설정)
    // endSpeed = workSpeed. decel = 0;
    ec.ecmIxCfg_SetSpeedPatt(netID, ixMapIndex, speedType, speedMode,
0, 10000, 10000, 100000, 0, ref errorCode);

    int stepID = 0;
    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { 0, 0 }, ref
errorCode);

// 두번째 ~ 마지막 두번째 이송까지의 속도 설정 (정속만 설정)
    // initSpeed, endSpeed = workSpeed. accel, decel = 0;
    ec.ecmIxCfg_SetSpeedPatt(netID, ixMapIndex, speedType, speedMode,
0, 10000, 10000, 100000, 0, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { 20000, 20000
}, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { 50000, 20000
}, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_ArcAng_A(netID, lmMapIndex, 50000, 30000, 90, ref
errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { 60000, 50000
}, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
```

```

    ec.ecmIxMot_ArcAng_A(netID, lmMapIndex, 50000, 50000, 90, ref
errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { -10000, 60000
}, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_ArcAng_A(netID, lmMapIndex, -10000, 50000, 90, ref
errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { -20000, 30000
}, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_ArcAng_A(netID, lmMapIndex, -10000, 30000, 90, ref
errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID++, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { 10000, 20000
}, ref errorCode);

    // 마지막 이송 속도 설정 (감속만 설정)
    // initSpeed = workSpeed. accel, endSpeed = 0;
    ec.ecmIxCfg_SetSpeedPatt(netID, ixMapIndex, speedType, speedMode,
0, 10000, 10000, 100000, 0, ref errorCode);

    ec.ecmLmCfg_SetStepId(netID, lmMapIndex, stepID, ref errorCode);
    ec.ecmIxMot_LineTo(netID, lmMapIndex, new double[] { 0, 0 }, ref
errorCode);
    // 등록된 명령 실행 시작
    ec.ecmLmCtl_Run(netID, lmMapIndex, ref errorCode);

    int runStepCount = 0, runStepID = 0, runStepState = 0;

    const int timeLimit = 10000;
    Stopwatch sw = new Stopwatch();
    sw.Start();
    bool isSuccess = false;

    // 이송 시간이 timeLimit 보다 크면 예러처리. 본 예제에서는 생략한다.
    // 이송 시간이 timeLimit 보다 크면 예러처리. 본 예제에서는 생략한다.
    Task.Factory.StartNew(() =>
    {
        while (sw.ElapsedMilliseconds < timeLimit)
        {
            // 현재 실행되고 있는 스텝에 대한 정보를 확인한다.
            ec.ecmLmSt_GetRunStepInfo(netID, lmMapIndex, ref
runStepCount, ref runStepID, ref runStepState, ref errorCode);

```

```
// runStepID : 현재 실행되고 있는 StepID
// runStepState : 현재 실행되고 있는 Step의 상태 (Ready, Busy,
Paused, Completed)

// 현재 실행되고 있는 StepID가 마지막 등록된 StepID와 같고, 실행 상태가 Complete
이면 리스트 모션 종료로 판단
// StepCount로 비교하거나 ecmLmSt_GetRemStepCount 를 이용하여
RemStep 등으로 비교해도 된다.
if (runStepCount == stepID && runStepState ==
(int)ec.EEcmlmCmdItemSts.ecmLM_CMDITEM_STS_COMPLETED)
{
    isSuccess = true;
    break;
}

lblRunStepCount.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepCount.Text = runStepCount.ToString()));
lblRunStepID.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepID.Text = runStepID.ToString()));
lblRunStepState.BeginInvoke(new Action(() =>
lblRunStepState.Text =
((ec.EEcmlmCmdItemSts)runStepState).ToString()));
Thread.Sleep(10);
}

if (!isSuccess)
{
    // 에러처리
}
//리스트 모션 종료. 이후 이송 명령은 즉시 실행 됨
ec.ecmLmCtl_End(netID, lmMapIndex, ref errorCode);
});

if (!isSuccess)
{
    // 에러처리
}
}
```

From:  
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:100\\_api:20\\_eg:listmotion&rev=1624432680](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:20_eg:listmotion&rev=1624432680)

Last update: **2024/07/08 18:22**

